# Lecture 13-8~9 금영 온도제어 및 Air Vent 설계

2018

노 명 재

# 본 강의 목표

- 1. 금형의 온도 조절의 목적과 필요성을 알아본다.
- 2. 금형의 열의 정량적 해석에 대해 알아본다.
- 3. 냉각회로 설계 방법 및 유의점을 배운다.
- 4. Air Vent 설치 방법을 알아본다.

#### 약습 운서

- 1. 금형 온도조절의 목적 및 필요성
- 2. 금형 온도조절의 열적 해석
- 3. 냉각회로 설계방법
- 4. 냉각회로 설계 유의점
- 5. 냉각수 누수방지
- 6. Air Vent 설계
- 7. 관련 참조 동영상

#### 1. 금영 온도쪼절의 목적 및 필요성

- 금형 온도조절의 목적
  - 1) 성형 Cycle 시간의 단축
  - 2) 성형성의 개선
  - 3) 성형품 표면 상태 개선
  - 4) 성형품 강도 저하 방지
  - 5) 성형품의 형상과 치수정밀도 유지
- 금형 온도조절의 필요성
  - 1) 성형성 및 성형 능률과의 관계 : 금형온도를 저온으로 유지, Shot 수를 증가시키는 것이 이상적이나, 성형 Cycle을 희생하더라도 금형의 온도를 높게 하여 필요 성능을 만족해야 하는 경우가 있음. → 교재 p331 표 8.1 참조
  - 2) 제품 품질과의 관계
    - ① 제품의 변형: 제품두께의 불균일, 냉각속도의 불균일 → 변형 불가피 (냉각속도에 의한 변형은 온도조절로 개선 가능)
    - ② 성형수축률: 금형 온도가 높을수록 성형수축률이 커짐 → 비틀림, 휘어짐 등의 변형 원인
    - ③ 제품의 광택 및 외관 : 금형 온도가 너무 낮으면 → 광택 나빠짐, Flow Mark, Weld Line 유발
    - ④ 제품의 물리적 성질: 금형 온도가 낮으면 수지가 빨리 고화되므로 사출압력을 높여야 함 → 제품 내부 응력 (잔류 응력)

#### 2. 금영 온도쪼껄의 열쩍 애석(1)

- 1) 금형 온도조절에 필요한 전열 면적(1)
  - ① 이동열량

**S**<sub>n</sub> : 매 시간당 Shot수 (회 / hr)

₩ : 1 Shot당 사출되는 수지량 (kgf / 회)

**C**<sub>p</sub> : 수지의 비열 (kcal / kgf·℃)

*t<sub>i</sub>*: 수지의 용융온도 (℃)

t<sub>o</sub>: 성형품을 꺼낼 대의 온도 (°C)

 $Q = W \cdot S_n \cdot C_p \cdot (t_i - t_o)$  (  $Q = C_p \cdot m \cdot \Delta t$ )

② 경막 전열계수 (냉각수 구멍의 벽과 냉각 매체 사이의 경계막 열전도 계수)

- **h**ω : 경막 전열계수 (kcal / m²⋅hr⋅ ℃)

**d** : 냉각수 구멍의 지름 (m)

μ : 점도 (kgf / m·hr)

**v** : 유속 (m / hr)

ρ : 비중 ( kgf / m³)

$$h_{\omega} = \frac{\lambda}{d} \left( \frac{d \cdot v \cdot \rho}{\mu} \right)^{0.8} \times \left( \frac{C_p \cdot \mu}{\lambda} \right)^{0.3}$$

# 2. 금영 온도쪼껄의 열쩍 해석(2)

- 1) 금형 온도조절에 필요한 전열 면적(2)
  - ③ 소요 전열 면적

A : 전열 면적 (m²)

**△T**: 금형과 냉매와의 평균 온도차 ( °C )

 $A = \frac{Q}{h_{\omega} \cdot \Delta T}$ 

2) 냉각수의 수량

₩ : 통과하는 냉각수량 (*l /* hr)

 $W_p$ : 시간당 사출욜량(cm<sup>3</sup> / hr)

**C**<sub>p</sub> : 수지의 비열 (kcal / kgf·℃)

r : 수지의 융해잠열 (kcal / kgf)

**T**<sub>1</sub>: 수지의 용융온도 (℃)

**T**2 : 금형의 온도 (℃)

**T**<sub>3</sub>: 냉각수의 배수 온도 (℃)

**T**₄: 냉각수의 급수 온도 (℃)

\* 냉각수 구멍의 직경에 대한 수량 한계 → 교재 p334 표 8.3 참조

 $W = \frac{W_p[C_p(T_1 - T_2) + r]}{K(T_2 - T_4)}$ 

### 2. 금영 온도쪼껄의 열쩍 애석(3)

#### 3) 금형의 냉각 시간

: 성형품의 최대 살두께에 의해 결정 됨

– 💲 : 냉각에 소요되는 최소 시간 ( sec )

t : 성형품 최대 살두께( 츠 ) (양측 냉각일 때는  $\frac{t}{2}$ )

α : 수지의 열 방사율

*T*′<sub>2</sub>: 성형품 꺼낼 때의 온도 ( °C )

**T**2 : 금형의 온도 ( ℃ )

**T**1 : 수지의 용융온도 ( °C )

ρ : 수지의 비중 ( kgf / cm³ )

 $C_p$ : 수지의 비열 (kcal / kgf· $^{\circ}$ C)

$$S = \frac{-t^2}{\pi^2 \alpha} \ln \left[ \frac{\pi}{4} \left( \frac{T'_2 - T_2}{T_1 - T_2} \right) \right]$$

$$\alpha = \frac{\lambda}{\rho \cdot C_p}$$

\* 냉각수 구멍의 직경에 대한 수량 한계 → 교재 p334 표 8.3 참조

#### 2. 금영 온도쪼껄의 열쩍 애석(4)

#### 4) 금형 가열 Heater의 용량

: PC,PMMA, PET, PPO(PolyPhenylonOxide) 등 고점도 수지의 유동성을 좋게 하기 위해 사출전 금형을 가열함

🥊 : Heater의 용량 ( kW )

C : 금형재료의 비열(kcal / kgf·℃) (고탄소강의 경우 0.115 kcal / kgf·℃)

*t*₁ : 상승 희망 온도 ( °C )

*t*<sub>2</sub> : 대기 온도 (℃)

η : Heater의 효율 ( 0.5 ~ 0.7 )

T: 상승 희망 시간 (hr)

$$P = rac{K \cdot C(t_1 - t_2)}{860 \cdot T \cdot \lambda}$$
 \*4.3절의 Heater용량 수식과 동일

### 3. 냉각외로 절계방법(1)

#### 1) 냉각수 구멍의 지름

- ① 냉각수 구멍이 원형일 때
  - : 냉각수 구멍 지름 (d): 8~25mm (10~12mm가 최적)이며 성형품 두께에 따라 아래와 같다.
  - ⓐ 성형품의 평균 두께 2mm까지 : d = 8 ~ 10mm
  - ⓑ 성형품의 평균 두께 4mm까지 : d = 10 ~ 12mm
  - ⓒ 성형품의 평균 두께 6mm까지 : d = 12 ~ 14mm
- ② 원형 이외의 홈(Groove) 단면 형상(3가, 4각 등)일 때 → 환산 상당지름(Relative Diameter)을 사용

$$m{d_r}:$$
 상당지름 [수력학적 지름] ( mm ) $m{A_r}:$  홈(Croove)의 단면적 (mm $^2$  ) $m{l_r}:$  단면주위의 둘레 ( mm )



- 2) 냉각수 구멍의 배치
  - ① 냉각수 구멍의 Pitch : P

$$P = (2.5 \sim 5)d$$

② Cavity 벽면에서 냉각수 구멍 중심까지의 거리 : C

$$C = (2 \sim 3)d$$

직사각형 
$$\frac{ab}{2(a+b)}$$
  $\frac{2ab}{(a+b)}$  정사각형  $\frac{b}{4}$   $b$  정삼각형  $\frac{\sqrt{3}b}{12}$   $\frac{b}{\sqrt{3}}$ 

### 3. 냉각외로 절계방법(2)

#### 3) 냉각수 구멍의 길이

L: 냉각수 구멍의 길이 (m)

Q : 단위 시간당 수지로부터 금형으로 이동하는 열량 ( kcal / hr )

₩ : 냉각수량 ( m³ / hr )

*C<sub>w</sub>* : 냉각수의 비열 ( kcal / kgf·℃ )

**₽**<sub>w</sub> : 냉각수의 비중 (kgf / m³ )

**d** : 냉각수 구멍의 직경 (m)

**h**<sub>w</sub> : 경막 전열계수 (kcal / m²·hr·℃ )

T: 금형온도와 입구에서의 냉각수 온도와의 차 (°C)

$$L = \frac{2 \cdot Q \cdot W \cdot C_w \cdot \rho_w}{\pi \cdot d \cdot h_w (2 \cdot T \cdot W \cdot C_w \cdot \rho_w - Q)}$$

#### 4. 냉각외로 절계 유의점

- 1) 냉각회로 구멍이 Ejector 기구보다 우선
- 2) 냉각회로는 Sprue나 Gate 등 금형온도가 높은 곳에 냉각수가 먼저 유입되도록 설계 → 교재 p337 그림 8.1 참조
- 3) 제품형상에 따라 설계 → 교재 p337 그림 8.2 참조
- 4) 고정측 형판과 가동측 형판 독립적 조정가능하게 설계
- 5) PE같은 성형수축률이 큰 수지는 **수축방향에 따라 냉각수로 설치** (성형품 변형 최소화)
- 6) 냉각수 구멍의 위치는 성형부에서 최소 10mm이상
- 7) 직경이 가늘고 긴 Core Pin에는 물 또는 압축공기 통과 → 교재 p338 그림 8.3 참조
- 8) 냉각수 입구 온도와 출구 온도 차이 2℃이하로 되게 설계 최적화 요망
- 9) 큰 냉각수 구멍 1개보다 가늘고 많은 냉각수 구멍이 더 효과적
- 10) 누수문제, 방청 등 고려하여 간단한 구조로 할 것
- 11) 냉각수 구멍의 설계 예
  - ① Cavity부의 냉각회로 → 교재 p338 그림 8.4 참조
  - ② Core부의 냉각회로 → 교재 p339 그림 8.5 참조

#### 5. 냉각수 누수방지

☞ 온수 및 냉수를 금형 온도 조절 효과를 위해 5 ~ 10kgf / cm² 의 수압으로 순환 → Seal 불완전 시 누수 원인

- 1) 밀폐제를 사용하는 방법
  - ① 0.15mm이하의 틈에 사용
  - ② 굳은 후 사용 온도 범위 : -55 ℃ ~ +200 ℃
- 2) O-Ring을 사용하는 방법 → 교재 p341 그림 8.4 참조
  - ① 금형을 분해 할 경우를 고려하여 사용
  - ② 작고 싸며, 내열, 내유, 내마모성이 좋아 편리함
  - ③ 금형 온도에 따라
    - ⓐ 합성 고무
    - ⓑ 천연 고무
    - ⓒ 실리콘
    - (d) 프루오르화 고무
  - ④ O-Ring을 끼울 홈은 조립 후 10%정도 변형되는 치수 로 가공

#### 6. Air Vent 설계

- Air Vent (가스 배출구)
  - 1) 용융수지 충진시 Runner 및 Cavity 내부공기가 금형 외부로 빠져 나가도록 만든 통로
  - 2) 충진된 용융수지에서 발생하는 휘발성 물질, 수증기 등도 빠져 나가도록 설계 시 고려
- Vent 불량 시 문제점
  - 1) 태움: 공기 빠지는 속도보다 수진 충진 속도가 빠르면 공기 압축으로 온도 급상승하여 수지가 타게 됨 (흑색, 흑갈색)
  - 2) Short Short (충진 불량, 미성형): 폐쇄된 Cavity 내의 공기저항으로 용융수지의 충진이 저지 됨
  - 3) Flash: Cavity 내 가스가 용융수지에 밀려 Parting 면을 벌려 Flash 발생
  - 4) 기타 : 가스빼기 불량으로 기포, 은줄, 광택불량, 성형불량, 치수불량의 원인
- Air Vent 설치 방법
  - 1) 밀핀(Ejector Pin)을 이용: 밀핀과 밀핀 구멍과의 틈새를 이용 (0.01~0.03mm정도: 정밀금형에서는 효과 약함)
  - 2) Core Pin을 이용: 제품 일부에 Boss나 Rib가 있을때에 Core Pin 주위에 틈새를 설치하여 가스를 빼는 방법
  - 3) 분할 형상의 Insert Block에 의한 방법 : 깊은 성형품, 높은 Rib의 성형품은 Cavity나 Core를 분할형상의 Insert Block으로 해 틈새 이용
  - 4) 진공 흡입에 의한 방법: 진공 펌프 이용하여 Cavity 내의 가스를 빼내는 방법
  - 5) Parting Line (분할면)에 Air Vent 설치 방법 (가장 많이 사용함)
    - : Parting Line을 따라 홈(Groove)를 설치 → 교재 p344 그림 9.1, 표 9.1 참조

#### 7.관련 참쪼 동영상

Cavity Cooling Design (with NX) : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=cNqTPXZS\_R8">https://www.youtube.com/watch?v=cNqTPXZS\_R8</a>

Core Cooling Design (with NX) : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=-cPeebv2K6o">https://www.youtube.com/watch?v=-cPeebv2K6o</a>

Modeling Cooling Circuits (PPT) : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=gp0MSbdWrvw&app=desktop">https://www.youtube.com/watch?v=gp0MSbdWrvw&app=desktop</a>

Air Vent in Ejector Pin : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=oK1bDOXA0yA">https://www.youtube.com/watch?v=oK1bDOXA0yA</a>

● 진공 흡입 Air Vent : <a href="https://www.youtube.com/watch?v=w4uG0HgffDo">https://www.youtube.com/watch?v=w4uG0HgffDo</a>

# Report

■없음.

\* Remark: 반드시 Report는 손으로 직접 써서 제출할 것

### 참쪼줄처

■내용참조 : 사출성형금형설계, 김재원 외 2인, 선학출판사

■Website 참조 1 : CUMSA <a href="https://www.cumsa.com/">https://www.cumsa.com/</a>

https://www.youtube.com/user/Cumsainnovative?app=desktop

■Website 참조 2: Ermanno Balzi S.r.l. <a href="http://www.ermannobalzi.com/">http://www.ermannobalzi.com/</a>

https://www.youtube.com/user/ERMANNOBALZISRL

■삽화출처 : 내용에 언급 함